

OBSERVATIONS RELATIVES A DES NON CONFORMITES CONSTATEES

N° Obs	Code Obs	Observations	Art. Décret	Déjà signalée
--------	----------	--------------	-------------	---------------

Observations relatives aux installations de Basse Tension

OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX

TGBT

1	2113-1	Repérage incomplet et absence de schéma <i>Compléter le repérage en adéquation avec le matériel et les récepteurs / Laisser un schéma à disposition</i>	Art 6 NF C 15-100 § 514 NF C 17-200 § 12	<input type="checkbox"/>
2	2131F	Obturateurs ou plastrons déposés. <i>A remettre en place.</i>	Art. 18 NF C 15-100 § 411 NF C 17-200 § 5.2.1 NF C 15-150-2 § 7	<input type="checkbox"/>
3	2136A	Bornier de terre : raccordement multiples de conducteurs de protection. <i>A modifier de manière à ce qu'une intervention sur un des conducteurs n'affecte pas la connexion des autres conducteurs (par exemple en utilisant un bornier de terre permettant de raccorder chaque conducteur individuellement).</i>	Art. 12 et 13 NF C 15-100 § 543	<input type="checkbox"/>
4	2166-1	Absence d'embouts à sertir sur fils souples <i>A mettre en oeuvre au niveau du bornier répartiteur</i>	Art. 41 NF C 15-100 § 434, 435 & 535	<input type="checkbox"/>
5	2190B	Dispositif de télécommande de mise à l'état de repos des BAES défectueux. <i>A remplacer.</i> - Ciblette PE principal	Arrêté du 14 décembre 2011 Art. 11	<input type="checkbox"/>
6	2136-1	Absence d'embout à sertir <i>A mettre en oeuvre et assurer sa fixation</i> - Connexions en attente sur wago	Art. 12 et 13 NF C 15-100 § 543	<input type="checkbox"/>
7	2106-1	Connexions en attente <i>A câbler sur bornes</i>	Art 3 NF C 15-100 § 512	<input type="checkbox"/>

OBSERVATIONS SUR LES RÉCEPTEURS ET LES PRISES DE COURANT

SALLE RESTAURANT + COMPTOIR

- B.A.E.S				
8	2190A	Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i> - Boite de dérivation plafond	Arrêté du 14 décembre 2011 Art. 11	<input type="checkbox"/>
9	2131D	Couvercle absent. <i>A remettre en place.</i>	Art. 18 NF C 15-100 § 411 NF C 17-200 § 5.2.1 NF C 15-150-2 § 7	<input type="checkbox"/>

SANITAIRE

- Applique WC				
10	2137A	Absence de continuité du circuit de protection. <i>A relier à la terre.</i>	Art. 12 et 13 NF C 15-100 § 411 NF C 17-200 § 5.2.2	<input type="checkbox"/>

LABO PREPARATION FROIDE

OBSERVATIONS RELATIVES A DES NON CONFORMITES CONSTATEES

N° Obs	Code Obs	Observations	Art. Décret	Déjà signalée
		- Prise de courant du local		
11	2107-1	Modèle détérioré, non fixé ou inadéquat <i>Remplacer les PC par des modèles de type plexo</i>	Art 5 NF C 15-100 § 512 522, 701 à 709, 711 & 717 NF C 17-200 § 4 NF C 15-150-1 § 4	<input type="checkbox"/>
		- PC sur sortie câble		
12	2106-2	Sortie câble absente et câblage sur fil rigide <i>Mettre en place la sortie câble et remplacer le câble d'alimentation ou installer des PC à poste fixe</i>	Art 3 NF C 15-100 § 512	<input type="checkbox"/>
<u>CIRCULATION</u>				
		- B.A.E.S (Qté 2)		
13	2190A	Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i>	Arrêté du 14 décembre 2011 Art. 11	<input type="checkbox"/>
<u>CUISINE : PLONGE</u>				
		- PC 220V (Qté 4)		
14	2108A	Composant détérioré. <i>A remplacer.</i>	Art 5 NF C 15-100 § 530 NF C 15-150-2 § 4	<input type="checkbox"/>
15	2108C	Fixation non assurée. <i>A refixer.</i>	Art 5 NF C 15-100 § 530 NF C 15-150-2 § 4	<input type="checkbox"/>
<u>SANITAIRE + SAS</u>				
		- B.A.E.S		
16	2190A	Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i>	Arrêté du 14 décembre 2011 Art. 11	<input type="checkbox"/>
		- Hublot		
17	2107B	Absence de verrine. <i>A remettre en place.</i>	Art 5 NF C 15-100 § 512 522, 701 à 709, 711 & 717 NF C 17-200 § 4 NF C 15-150-1 § 4	<input type="checkbox"/>